

AOFAR[®]

GOLF RANGEFINDERS

GX-2S

www.aofar.com


TABLA DE CONTENIDO

1.	TABLA DE CONTENIDO	2
2.	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	3
3.	LISTA DE ARTÍCULOS	4
4.	CÓMO TRABAJAR Y PRECISIÓN DEL ALCANCE	5
5.	NOMBRE DE LOS COMPONENTES	5
6.	PARA EMPEZAR (Insertar la batería)	6
7.	DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA	7
8.	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	8
	Ajuste de enfoque; Cambio de unidad de medida; Función de cambio de pendiente; Modo de rango; MODO DE ESCANEO	
9.	EJEMPLO DE MODO GOLF	<u>11</u>
10.	UTILICE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	<u>12</u>
11.	PRECAUCIONES DE LA BATERÍA DE LITIO	<u>14</u>
12.	MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO	<u>14</u>
13.	CONTÁCTENOS	<u>15</u>
14.	TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	<u>15</u>

Gracias por adquirir AOFAR GX-2S (en adelante, el producto). Para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos, lea estas instrucciones antes de usarlo.

2.ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Model	GX-2S
Size	121 x 72 x 43mm
Weight	191g
Battery	CR2-3V
Measurement range	5 ~ 600 Y
Measurement deviation	± 1 Y
Magnification	6 Times
Objective diameter	25mm
Eyepiece diameter	16mm
Exit pupil diameter	3.5mm
Laser wavelength	905nm
Laser type	Class I
Diopter	±3°
Operating temperature	-10~50℃
Storage temperature	-20~60℃
IP Rating	IPX4 waterproof

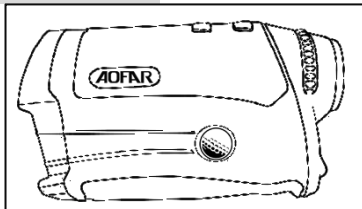3.LISTA DE ARTÍCULOS

Localizador Laser

AOFAR[®]
GOLF RANGEFINDERS**GX-2S**www.aofar.com

Manual de instrucciones

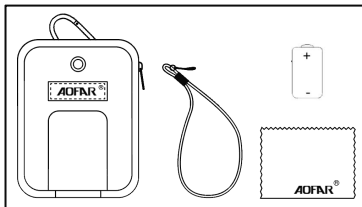

Bolso, cordón y paño de limpieza, batería

4. CÓMO TRABAJAR Y PRECISIÓN DEL ALCANCE

El telémetro GX-2S emite pulsos de energía infrarroja invisibles y seguros para los ojos. La sofisticada tecnología digital calcula instantáneamente las distancias midiendo el tiempo, que le toma a cada pulso viajar desde el telémetro hasta el objetivo y de regreso al telémetro.


El color, la suavidad de la superficie, el tamaño y la nitidez del objetivo afectarán su reflectividad y alcance.

Es difícil de probar en las siguientes condiciones y entornos:

Lloviendo o empañándose / El objetivo es demasiado pequeño / Baja reflectividad del objeto medido (color oscuro, forma compleja, superficie curva, superficie del agua, superficie de cristal, superficie del espejo, etc.) / Batería baja.

5. NOMBRE DE LOS COMPONENTES


- ① Lente objetivo de transmisión láser
- ② Lente objetivo receptor láser
- ③ Botón de cambio de unidades / botón "M" (m: metro / Y: yarda)
- ④ Botón de encendido / lectura
- ⑤ Enfoque rotatorio
- ⑥ Lente de ojo de observación / LCD (pantalla de cristal líquido)
- ⑦ Tapa de la batería
- ⑧ Agujero de conexión de la eslinga

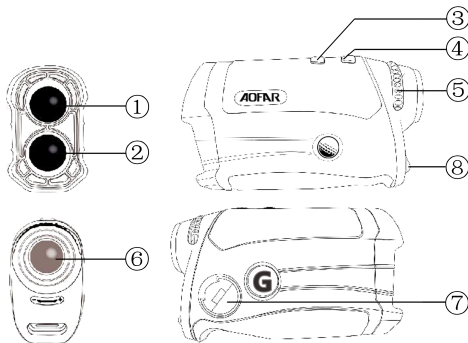

6. PARA EMPEZAR (Insertar la batería)

- Quite la tapa de la batería girándola en sentido antihorario.
- Inserte una batería CR2-3V.
- Primero coloque el polo negativo de la batería de litio en el compartimento de la batería.
- Reemplace la tapa de la batería.



Nota: Se recomienda reemplazar la batería una vez cada 12 meses.

Indicador de batería baja: si aparece “” a la vista de la pantalla LCD, significa “batería baja”. Se debe reemplazar la batería de litio de 3 voltios.

Instalar / cambiar la batería

1. Abra la tapa en sentido antihorario
2. El polo positivo "+" de la batería de litio CR2 debe colocarse hacia afuera (mira la imagen)
3. Apriete la tapa de la batería en el sentido de las agujas del reloj después de instalar la batería.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

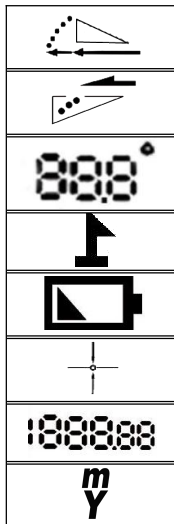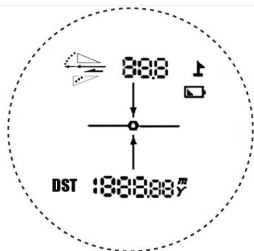

Pantalla cuesta arriba: el objetivo está cuesta arriba

Pantalla cuesta abajo: el objetivo es cuesta abajo

Orden de visualización: pendiente, ángulo y luego pendiente

Señal de modo de escaneo

Batería baja: la señal indica batería baja. Cambie uno nuevo.

Marcador de destino: superponga el círculo central con el objeto de destino a medir

Distancia de medición: distancia en línea recta


Visualización de la unidad de distancia: la unidad de distancia a su elección

8. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste de enfoque

Gire el ocular hasta que la retícula y el objeto se muestren claramente en su ojo.

El telémetro GX-2S está construido con un ocular ajustable (+/- 3 dioptrías). Las personas con diferentes visiones no necesitan usar anteojos, pueden observar la pantalla LCD a simple vista.

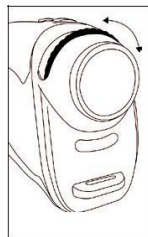


Cambio de unidad de medida

Para seleccionar yarda y metro, simplemente presione y suelte el botón "M" rápidamente para cambiar "Y" (yarda) y "m" (metro).

El telémetro GX-2S se puede utilizar para medir distancias en yardas o metros. Los indicadores de unidad de medida se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla LCD.

Función de cambio de pendiente

Presione el botón "M" que es el botón de cambio de unidades y manténgalo presionado durante aproximadamente 5 segundos. La señal "OFF" aparecerá en la parte superior y solo dejará una distancia en línea recta en la pantalla LCD, que está diseñada para la competencia de golf. Si desea activar el modo Golf, solo debe presionar el botón "M" nuevamente durante 5 segundos, hasta que desaparezca "OFF".

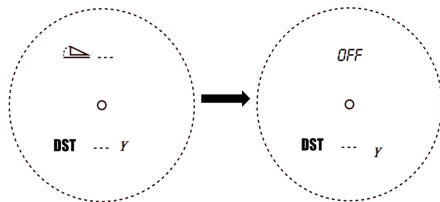

Modo de rango


1. Look at LCD through the eyepiece, then press Power button and release quickly, you will see the display as right picture. Pressing Power button again to measure.

(The laser rangefinder will auto power-off if no operation within 8 seconds.)

2. Coloque el círculo de puntería (ubicado en el centro de la vista) en un objetivo a más de 6 yardas de distancia, presione el botón de encendido y suéltelo rápidamente. La lectura de rango, ángulo y pendiente se mostrará en la pantalla LCD.

Cuando obtiene una lectura de distancia en línea recta en la pantalla LCD. El orden de visualización de la parte superior de la pantalla LCD es pendiente, ángulo y luego permanecer en pendiente hasta el apagado automático.

(La distancia en línea recta es de 20,82 yardas, el ángulo es de 4,9 grados y la pendiente es de 22 yardas).

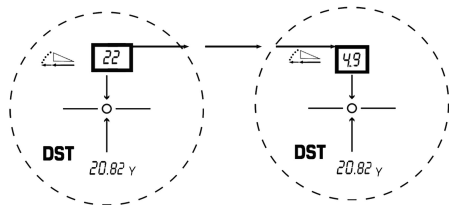

Para la distancia parabólica de pendiente ascendente / descendente. Consulte la página 11 "EJEMPLO DE MODO GOLF".



3.Consejos: cuando el fondo del objetivo es único o el objetivo es grande, solo necesita usar el MODO DE RANGO y hacer clic en el "botón de encendido" para medir; Cuando el fondo del objetivo es complicado o es difícil medir la distancia haciendo clic en el botón de encendido, puede usar el modo de escaneo.

4.Consejos: Se recomienda el modo de exploración al medir la bandera en campos de golf.

MODO DE ESCANEO

Los datos de la pantalla LCD muestran: Distancia y ángulo en línea recta, pendiente.

Cuando obtiene una lectura de distancia en línea recta en la pantalla LCD. El orden de visualización de la parte superior de la pantalla LCD es pendiente, ángulo y luego permanecer en pendiente hasta el apagado automático.



Signo de escaneo  : Después de escanear la bandera con éxito, el orden de visualización es "Datos de fondo → Vibración → Datos de bandera y Muestra de señales de bandera  "(se mostrará en la esquina superior derecha)

No se produce ninguna vibración de pulso

Al presionar el botón de ENCENDIDO y mantener el marcador de destino en la cara de la bandera (aproximadamente 3 segundos), obtendrá la distancia, la vibración del pulso no ocurriría.

La vibración del pulso ocurre


Encuentra un objeto que la distancia necesite más que la distancia de la bandera. Escanee de otro objeto a la bandera presionando el botón de ENCENDIDO. La vibración del pulso se producirá con el letrero de la bandera (se mostrará en la esquina superior derecha)

Nota:Cuando se muestra la señal de batería baja,  la vibración se detendrá para ahorrar energía. Los datos y el signo de escaneo se mostrarán normalmente en la pantalla LCD. Este modo consume energía, por lo que no se recomienda para un uso frecuente. 

9. EJEMPLO DE MODO GOLF


Medición de la distancia de la pendiente ascendente: la pendiente es mayor que la distancia en línea recta.

Distancia entre puntos AB = espaciado de puntos AD es la distancia real en línea recta 99.71Y. Golpee la pelota de acuerdo con la distancia medida con el golpe parabólico 1, el ángulo de pendiente es $+6.2^\circ$, y la pelota llegará al punto C. Para llegar al punto B, es necesario seguir la parábola 2. La pendiente debe ser la que hay entre el punto A y el punto E, es decir, 108Y.

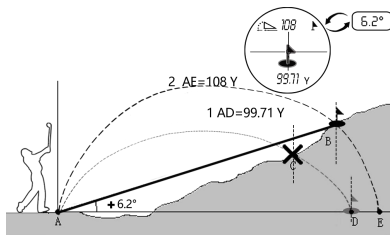

Medición de la distancia de la pendiente descendente: la pendiente es menor que la distancia en línea recta.

Distancia entre el punto A y el punto B = distancia entre el punto A y el punto D en línea recta 216.01Y. Golpee la pelota de acuerdo con la distancia medida con la parábola de strike 2, el ángulo de pendiente es -12.1° , la pelota llegará al punto C. Para llegar al punto B, es necesario seguir la parábola 1. La pendiente debe ser que se encuentra entre el punto A y el punto E, es decir, 170Y.

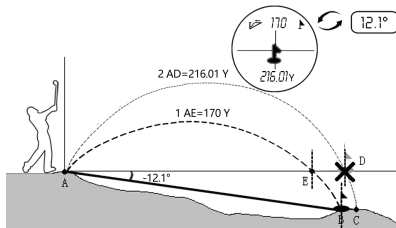

10. UTILICE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evitar que su instrumento se caiga o se dañe y nunca lo manipule. Si hay un ruido anormal, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de nuestra empresa.
- La temperatura de funcionamiento de este producto es de $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Utilice o mantenga el instrumento dentro del rango de temperatura de funcionamiento y evite usarlo en un entorno con cambios bruscos de temperatura.
- Por favor, no mantenga el producto bajo la luz solar directa, en ambientes de alta o baja temperatura durante mucho tiempo. (por ejemplo, en el maletero del coche).
- No esponga ni apunte a la luz solar. No utilice ni almacene el producto en un entorno con fuerte radiación electromagnética o campo magnético.
- Si el producto no se usa durante mucho tiempo, retire la batería y guárdelo en un lugar fresco y seco. También se recomienda poner este producto en una caja seca.
- No desarme, modifique ni repare el producto usted mismo, el daño del instrumento y la irradiación del láser pueden causar daños visuales y otros daños.
- No lo use en áreas polvorientas para evitar fallas.
- Aunque el producto tiene función impermeable, no lo moje ni lo sumerja en agua intencionalmente. Cuando haya humedad alrededor del botón, utilícelo después de limpiarlo y no lo use en el agua.
- Confirme que la tapa de la batería esté bien cerrada cuando se utilice.

¡Advertencia!

- No mire la lente del objetivo de transmisión láser ①.
- No mida los ojos de los demás.
- Está prohibido desmontar este producto usted mismo.
- Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

¡Atención!


- Es normal que la lente se moje cuando la temperatura cambia repentinamente. En esta situación, retire la batería y no utilice el dispositivo hasta que se seque.
- Moverse de un lugar frío a una habitación caliente del producto puede rociar la apariencia y las partes internas. Para evitar este fenómeno, coloque el dispositivo en una bolsa de plástico impermeable y sáquelo después de que su temperatura haya aumentado gradualmente.

Para evitar averías, no almacene el producto en:

1. Lugares húmedos y sin ventilación
2. El coche o el maletero expuestos al sol.
3. Ambiente con humedad superior al 90%

※ **¡No conserve ni coloque la lente bajo el sol!**

Su función de convergencia de radiación puede dañar la pantalla LCD

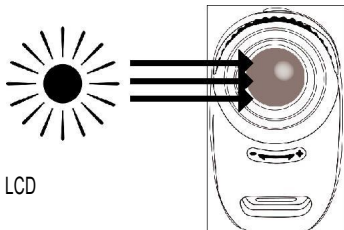

11. PRECAUCIONES DE LA BATERÍA DE LITIO

- Para evitar fugas, calor y fuego, etc.

No desmonte ni modifique el producto usted mismo.

No lo arroje al fuego ni lo almacene a altas temperaturas.

Evite el contacto directo con objetos metálicos como monedas o llaves (en un bolsillo o bolso).

- Si la piel toca el líquido filtrado accidentalmente, enjuague inmediatamente con agua fría. Si los ojos o la boca se tocan con una fuga de líquido, no se frote. Enjuague con agua fría y consulte a un médico.
- Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- **Observe los métodos de tratamiento en su póliza nativa cuando deje caer una batería de litio usada.**

12. MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO

Limpie suavemente la superficie de la lente con un paño suave y limpio para eliminar las manchas que podrían dañarla.

Si hay manchas en la superficie de la lente, que pueden dañar la lente. No toque la lente con el dedo para proteger el revestimiento de la apariencia.

13. CONTACTENOS

Email : service@aofar.com URL : www.aofar.com

Facebook : Aofar Us

14. TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la pantalla LCD no se ilumina:

- Presionando el botón de Encendido nuevamente.
- Revise la batería o reemplácela si es necesario.

Si la medición de distancia es anormal:

- Confirma si la lente tiene suciedad.
- Asegúrese de que el círculo de la marca se superponga a su objetivo.
- Cambie los objetivos para ver si el resultado es anormal.

AOFAR

www.aofar.com